

別添 1（経産省ガス安全室の注意喚起）

各監督部（支部）・事務所・各都道府県・各政令指定都市等
LP 法・簡易ガス事業ご担当者各位

平素より、産業保安行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、株式会社日豊から同社製「LP ガス用高圧ホース」について、添付資料の社告のとおり、製造不良により金具部のホースが抜け、ガス漏えいが発生する可能性があるため、当該製品に関し点検の協力依頼が業界関係者になされました。

本社告については、平成 29 年 9 月 25 日付けプロパンブタンニュース及び同年 9 月 26 日付けプロパン産業新聞の紙面に掲載されています。

当該製品については、平成 29 年 8 月 25 日に東京都内において、上記製造不良に起因する LP ガスの漏えい事故が発生しています。

つきましては、所管の液化石油ガス販売事業者及び簡易ガス事業者に対し、当該製品を設置している場合は速やかに点検を実施し、必要に応じて同社に照会する、交換するなど、所要の措置を講じるべき旨注意喚起をお願いいたします。

また、今後、当該製品において、金具部のホースの抜けが原因と推定される類似の LP ガス事故等の報告があった場合は、その旨を付記して、速やかに事故速報を関係各署あて提出下さい。

別添2 ((株) 日豊の社告)

■対象製品の型式

LPガス用高圧ホース

NC-1, NC-2, NC-3, NC-4, NC-8

NCH-1, NCH-2, NCH-3, NCH-4, NCH-8

NCZS-1, NCZS-2, NCZS-3, NCZS-4, NCZS-8

NCZH-1, NCZH-2, NCZH-3, NCZH-4, NCZH-8

NP-5, NP-6, NPH-5, NPH-6


NPZS-5, NPZS-6, NPZH-5, NPZH-6

■不具合内容


ホースが加締め金具の正常な位置まで挿入されずに加締められたため、ホースが抜け、ガスが漏れるという不具合が発生しました。

■対象製品の見分け方

【 集合用高圧ホース 】

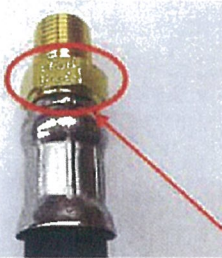

【 連結用高圧ホース 】

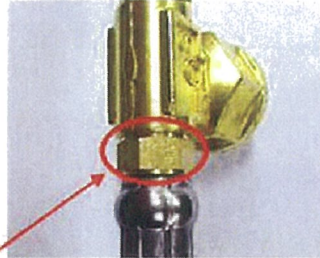


ホース口にロット番号が打刻されています。
上部4ケタの製造年月が、「1603」～「1708」の物が対象製品です。
なお、日豊製は下部右端の記号が「モ」です。

■点検内容

ホース外筒の挿入確認穴からホース本体が見えれば、製品に問題はございません。

万が一確認穴がゴムホースで塞がっておらず、穴が開いた状態の場合は、挿入不足ですので至急ご連絡ください。

挿入確認穴位置

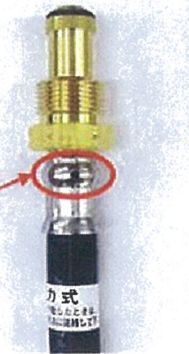

■お問い合わせ先

社名：株式会社 日豊

電話：042-385-1591（受付時間8:00～17:00）

（担当：山木・やまき、宇部・うべ）

た。この度弊社製造の張力式高圧ホースのP O L金具部のホースが抜け、ガス漏れが起こる事故が発生しました。原因は、ホースが所定の位置まで挿入されずに加締められたためと判断致しております。業界関係者各位に改めてお詫びを申し上げます。つきましては、L P ガスの漏えいを防止するために当該品の点検のご協力を賜りたくお願い申し上げます。平成二十九年九月 株式会社 日豊

LPガス用高圧ホース点検ご協力をお願い



株式会社 日豊

〒184-0012 東京都小金井市中町 3-25-11